

POWERTEC 205C, 255C & 305C

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SPANISH



Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland
www.lincolnelectric.eu

Declaración de conformidad



Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.

Declara que el equipo de soldadura:

K14054-1	POWERTEC 205C 400V
K14054-2	POWERTEC 205C 230/400V
K14055-1	POWERTEC 255C 400V
K14055-2	POWERTEC 255C 230/400V
K14056-1	POWERTEC 305C 400V
K14056-2	POWERTEC 305C 230/400V
K14056-3	POWERTEC 305C 400V
K14056-4	POWERTEC 305C 230/400V

cumple con las siguientes directivas:

2014/35/EU , 2014/30/EU

y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes
normas:

EN 60974-1:2012; EN 60974-10:2014

20.04.2016

Piotr Spytek
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland

12/05

¡GRACIAS! por haber escogido la CALIDAD de los productos de Lincoln Electric.

- Por favor, examine que el embalaje y el equipo no tengan daños. La reclamación del material dañado en el transporte debe ser notificada inmediatamente al proveedor.
- Anote la información que identifica a su equipo en la tabla siguiente; le servirá para consultas futuras. El modelo (Model Name) y el número de serie (Serial Number) de su máquina están en la placa de características.

Modelo:

Código y número de serie:

Fecha y nombre del proveedor

ÍNDICE ESPAÑOL






Seguridad	1
Introducción	2
Instalación e Instrucciones de Funcionamiento	3
Compatibilidad electromagnética (EMC)	13
Especificaciones técnicas	14
WEEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)	16
Piezas de repuesto	16
Esquema eléctrico	16
Accesorios	17



ADVERTENCIA

Este equipo debe ser utilizado por personal capacitado. Verifique que todos los procedimientos de instalación, utilización, mantenimiento y reparación sean realizados únicamente por personal cualificado. Lea y comprenda el contenido de este manual antes de utilizar este equipo. Si no se siguen las instrucciones de este manual podrían producirse lesiones personales graves o mortales, o daños en el equipo. Lea y comprenda las siguientes explicaciones acerca de los símbolos de advertencia. Lincoln Electric no es responsable por los daños causados por una instalación incorrecta, cuidados inadecuados o funcionamiento anormal.

	<p>ADVERTENCIA: este símbolo indica qué instrucciones se deben seguir para evitar lesiones personales graves o mortales, o daños a este equipo. Protéjase usted mismo y a otros de posibles lesiones graves o mortales.</p>
	<p>LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES: Lea y comprenda el contenido de este manual antes de utilizar este equipo. La soldadura por arco puede ser peligrosa. Si no se siguen las instrucciones de este manual podrían producirse lesiones personales graves o mortales, o daños en el equipo.</p>
	<p>UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE MATAR: los equipos de soldadura generan tensiones elevadas. No toque el electrodo, la pinza de masa o las piezas a soldar cuando el equipo esté en marcha. Aíslese del electrodo, de la pinza de masa y de las piezas en contacto cuando el equipo esté encendido.</p>
	<p>EQUIPOS ELÉCTRICOS: desconecte la alimentación del equipo desde el seccionador instalado en la caja de fusibles antes de trabajar en el interior de este equipo. Conecte a tierra el equipo de acuerdo con los reglamentos eléctricos locales.</p>
	<p>EQUIPOS ELÉCTRICOS: inspeccione periódicamente los cables de la alimentación eléctrica, y los del electrodo y la masa. Si encuentra daños en el aislamiento, sustituya inmediatamente el cable. No coloque el portaelectrodos directamente sobre la mesa de soldadura o sobre cualquier otra superficie que esté en contacto con la pinza de masa para evitar el riesgo del cebado accidental del arco.</p>
	<p>LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS PUEDEN SER PELIGROSOS: la corriente que fluye a través de un conductor genera campos eléctricos y magnéticos (EMF). Los campos EMF pueden interferir con algunos marcapasos; por ello, los soldadores y toda otra persona que utilice estos dispositivos deben consultar a su médico antes de acercarse a una máquina de soldar.</p>
	<p>CUMPLIMIENTO CE: este equipo cumple las directivas de la CEE.</p>
	<p>RADIACIÓN ÓPTICA ARTIFICIAL: de acuerdo con los requisitos de la Directiva 2006/25/EC y la norma EN 12198, este equipo es de categoría 2. Esto obliga a la utilización de equipos de protección personal (EPP) con un grado máximo de protección del filtro óptico de 15, como lo exige la norma EN169.</p>
	<p>EL HUMO Y LOS GASES pueden ser peligrosos: la soldadura puede producir humo y gases peligrosos para la salud. Evite respirarlos. Utilice un sistema de ventilación o de extracción de humos cuya capacidad sea la suficiente para alejar el humo y los gases de la zona de respiración.</p>
	<p>LOS RAYOS DEL ARCO DE SOLDADURA PUEDEN QUEMAR: utilice una careta de protección con el filtro óptico adecuado para proteger sus ojos de la luz y de las chispas del arco cuando suelde u observe una soldadura. Use ropa adecuada de material resistente a las llamas para proteger su piel y la de sus ayudantes de las radiaciones del arco. Proteja a las personas que se encuentren cerca del arco con pantallas adecuadas resistentes a las llamas y adviértales que no miren directamente al arco ni se expongan a su luz o sus proyecciones.</p>

	LAS CHISPAS PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN: retire del lugar de soldadura todos los objetos que presenten riesgo de incendio y tenga un extintor de incendios siempre a mano. Recuerde que las chispas y las proyecciones calientes de la soldadura pueden pasar fácilmente por grietas y aberturas pequeñas. No suelde en o sobre tanques, tambores, contenedores ni sobre materiales diversos hasta haber tomado las medidas necesarias para asegurar que tales procedimientos no van a producir vapores inflamables o tóxicos. Nunca utilice este equipo cuando haya gases o vapores inflamables o líquidos combustibles en el lugar o en las inmediaciones.
	LA SOLDADURA PUEDE QUEMAR: la soldadura genera una gran cantidad de calor. Las superficies calientes y los materiales en el lugar de trabajo pueden provocar quemaduras graves. Utilice guantes y pinzas para tocar o mover los materiales que haya en el área de trabajo.
	EL CILINDRO DE GAS PUEDE EXPLOTAR SI SE DAÑA: emplee únicamente cilindros que contengan el gas de protección adecuado para el proceso utilizado y reguladores en buenas condiciones de funcionamiento, diseñados para el tipo de gas y la presión utilizados. Mantenga siempre los cilindros en posición vertical y encadenados a un soporte fijo. No mueva ni transporte los cilindros de gas sin tener colocado el capuchón de protección. No deje que el electrodo, el portaelectrodos, la pinza de masa o cualquier otra pieza con tensión eléctrica toque el cilindro de gas. Los cilindros de gas deben estar alejados de los lugares donde podrían ser objeto de daños, y a una distancia suficiente para evitar ser alcanzados por las chispas o proyecciones del trabajo de soldadura.
	LAS PIEZAS MÓVILES SON PELIGROSAS: esta máquina posee piezas mecánicas móviles que pueden causar lesiones graves. Mantenga sus manos, el cuerpo y la ropa alejados de las piezas de la máquina durante el arranque, la utilización y el mantenimiento.
	MARCADO DE SEGURIDAD: este equipo es adecuado como fuente de energía para trabajos de soldadura efectuados en un ambiente con alto riesgo de descarga eléctrica.

El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en el diseño sin actualizar el manual del operador.

Introducción

Las máquinas de soldar de la serie **POWERTEC C** permiten soldar:

- Proceso GMAW (MIG/MAG)
- Proceso FCAW-GS / FCAW-SS

ADVERTENCIA

Para soldar alambres tubulares que requieren polaridad negativa, el usuario deberá comprar el kit de cambio de polaridad (vea la sección "Accesorios").

Las máquinas **POWERTEC 205C** se entrega con los siguientes accesorios:

- CD con el Manual de instrucciones
- Cable de masa de 3 m
- Manguera de gas de 2 m
- Abrazaderas para manguera – 2 unidades

Las máquinas **POWERTEC 255C & 305C** se entregan con los siguientes accesorios:

- CD con el Manual de instrucciones
- Cable de masa de 3 m
- Manguera de gas de 2 m
- Abrazaderas para manguera – 2 unidades
- Fusible lento de 2 A
- Fusible lento de 6,3 A
- Rodillo de alimentación – V0.8/V1.0
(ADVERTENCIA: los modelos K14056-3 y K14056-4 incluyen 2 rodillos de alimentación)

La **POWERTEC 205C** está equipada con los siguientes componentes (vea la figura 1):

1. Soporte para antorcha

2. Cadena galvanizada – 0,7 m

Las **POWERTEC 255C y 305C** están equipadas con los siguientes componentes (vea la figura 2):

1. Soporte para antorcha
2. Cadenas galvanizadas – 2 unidades de 0,7 m
3. Cáncamos para elevación – 2 unidades

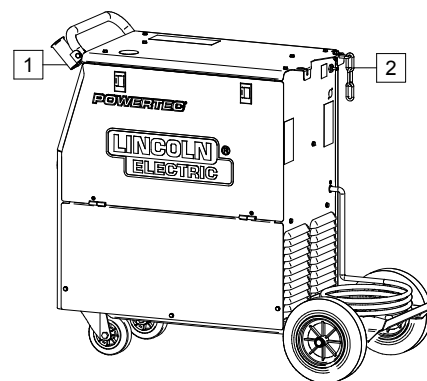


Figura 1.

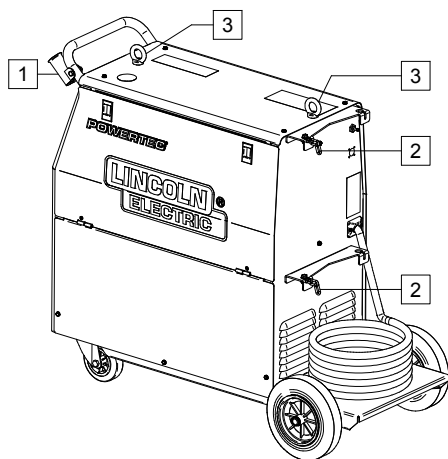


Figura 2.

La especificación técnica de los procesos GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS describe los siguientes parámetros:

- Tipo de alambre de soldadura
- Diámetro del alambre

Se recomienda que el usuario compre los equipos indicados en el capítulo «Accesorios».

Instalación e Instrucciones de Funcionamiento

Lea esta sección antes de la instalación y puesta en marcha del equipo.

Emplazamiento y entorno

 
Esta máquina puede trabajar en ambientes agresivos. Sin embargo, es importante tener una serie de precauciones de manera que aseguren un funcionamiento duradero y fiable.

- No coloque ni haga funcionar la máquina sobre una superficie que tenga un ángulo de inclinación mayor de 15° desde la horizontal.
- No utilice esta máquina para precalentar tubos.
- Este equipo debe situarse en un lugar donde haya una buena circulación de aire limpio, sin restricciones de aire. Cuando esté funcionando no cubrirlo con papel, ropa o trapos.
- Se debe restringir al mínimo la entrada de polvo y suciedad en el interior de la máquina.
- Este equipo tiene un grado de protección IP23. Mantenerlo seco y no situarlo en suelos húmedos o en charcos.
- Coloque el equipo alejado de maquinaria que trabaje por radio control. El normal funcionamiento del equipo podría afectar negativamente a dichos equipos, provocando serias averías y daños en los mismos. Ver la sección compatibilidad electromagnética en este manual.
- No trabaje en zonas donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

Factor marcha y Sobrecalentamiento

El factor marcha de la máquina es el porcentaje de tiempo en ciclos de 10 minutos, durante el cual el operario puede hacer funcionar la máquina al valor nominal de la corriente de soldadura.

Ejemplo: 60% Factor marcha:




Soldando durante 6 min.

Parar durante 4 min

Sobrepasar el tiempo de soldadura del factor marcha puede provocar que se active el circuito de protección térmica.

La máquina está protegida contra el sobrecalentamiento por un sensor de temperatura.

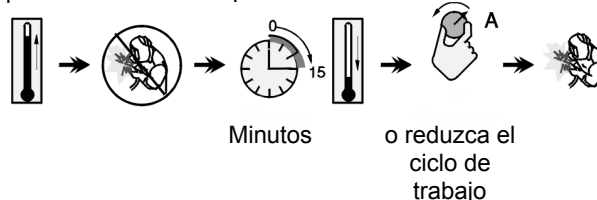

Si la máquina se sobrecalienta, la luz indicadora de sobrecarga térmica del panel delantero se ENCIENDE y la salida de la máquina se APAGA. Una vez que la máquina se ha enfriado hasta una temperatura segura, la luz indicadora de sobrecarga térmica se apagará y la máquina podrá reanudar su funcionamiento normal. Nota: por razones de seguridad, la máquina no saldrá de la parada por sobrecarga térmica si no se libera previamente el gatillo de la antorcha.

Conexión a la red eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

La conexión de la máquina de soldar con el suministro eléctrico debe ser realizada únicamente por un electricista matriculado. La instalación debe ser realizada de acuerdo a lo establecido por el Código Nacional Eléctrico estadounidense y los reglamentos locales.

Comprobar la tensión de red, fases y frecuencia suministrada a la máquina antes de conectarla. Verificar la conexión del cable de tierra de la máquina a la toma de la red.

Para máquinas con los siguientes números de KNUMBER:

- K14054-1, K14055-1, K14056-1, K14056-3: la tensión de entrada permitida es 3x400V 50/60Hz.
- K14054-2, K14055-2, K14056-2, K14056-4: las tensiones de entrada permitidas son 3x230V y 3x400V 50/60Hz (400V: por defecto).

Para más información sobre el suministro de la entrada de corriente ver la sección de especificaciones técnicas de este manual o la placa de características de esta máquina.

Si necesita efectuar el cambio de tensión en la máquina:

- Verifique que el cable de alimentación esté desconectado del suministro eléctrico y que la máquina está APAGADA.
- Retire el panel lateral izquierdo
- Reconecte X11 y X12 según indica el diagrama:

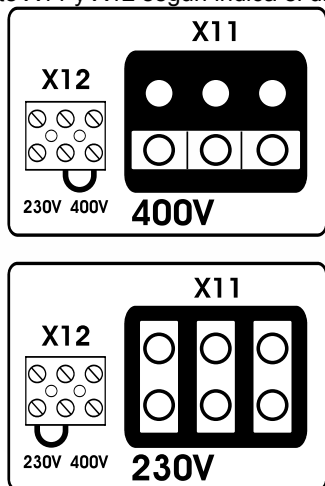


Figura 3.

- Vuelva a montar el panel lateral izquierdo.

Asegúrese de que la potencia de entrada es la adecuada para el correcto funcionamiento de la máquina. Es necesario fusibles retardados (o interruptor magnetotérmico curvo tipo "D") y sección de cable indicados en las especificaciones técnicas de este manual.

Conexiones de salida

Vea los componentes [6], [7] y [8] de la figura 4.

Controles y características de funcionamiento

POWERTEC 205C

POWERTEC 255C & 305C

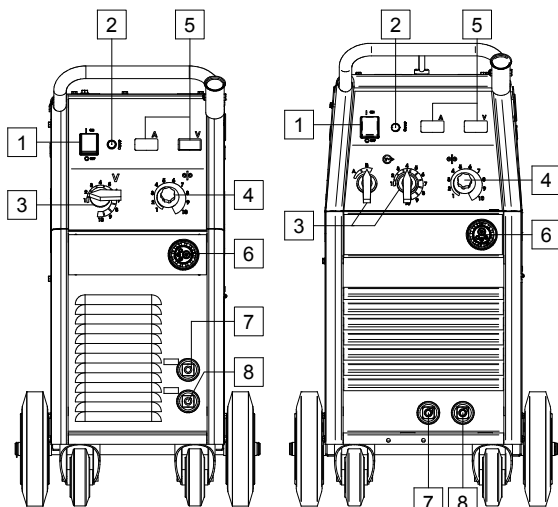


Figura 4.

1. Interruptor de alimentación de ENCENDIDO / APAGADO (I/O): enciende o apaga la máquina.

Verifique que la máquina de soldar está conectada al suministro eléctrico antes de encenderla (posición "I"). Tras conectar el equipo al suministro eléctrico y encender su interruptor, la luz se enciende para indicar que la máquina está lista para soldar.



2. Indicador de sobrecarga térmica: esta lámpara se encenderá cuando la máquina se haya sobrecalentado y la corriente de salida haya sido apagada. Esto puede ocurrir cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C o cuando se ha excedido el ciclo de trabajo de la máquina. Deje la máquina encendida para permitir que se enfríen los componentes internos, cuando se apague la lámpara será posible reanudar el funcionamiento normal.



3. Selector de la tensión de soldadura: ajusta la tensión de la salida de soldadura. La POWERTEC 205C tiene un selector de 10 pasos. Las POWERTEC 255C y 305C tienen dos selectores (2 y 10 pasos).

⚠ ADVERTENCIA

No cambie la tensión de soldadura [3] mientras está soldando.



4. Mando Velocidad Alimentación Hilo: Este mando permite un control continuado de la velocidad de la alimentación de hilo en un rango de 1 a 20 m/min.
5. Pantalla digital: disponible como opción (vea la sección "Accesorios").
6. Conector tipo europeo: para conectar una antorcha (para procesos GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS).



7. Conector de salida negativa de baja inductancia: para conectar el cable de masa.



8. Conector de salida negativa de alta inductancia: para conectar el cable de masa.

POWERTEC 205C

POWERTEC 255C & 305C

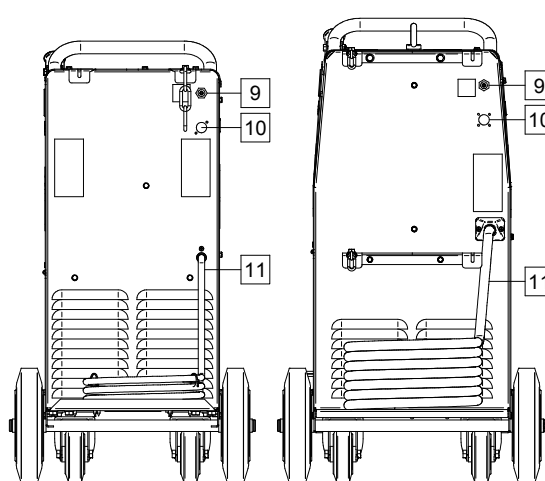


Figura 5.



9. Conector de gas: conexión para la manguera de gas.

⚠ ADVERTENCIA

La máquina admite todos los gases de protección adecuados con una presión máxima de 5 bar.

10. Orificio con tapa: para el conector de calentamiento de CO₂ (vea la sección "Accesorios" – Juego de conector para calentamiento de CO₂ K14009-1).
11. Cable de alimentación (5 m): conecta el enchufe de la máquina con el cable de alimentación existente, apto para los valores nominales de la máquina como se indica en este manual, y de acuerdo a todas las normas aplicables. Esta conexión debe ser realizada únicamente por personal cualificado.

K14054-1 POWERTEC 205C 400V
K14054-2 POWERTEC 205C 230/400V

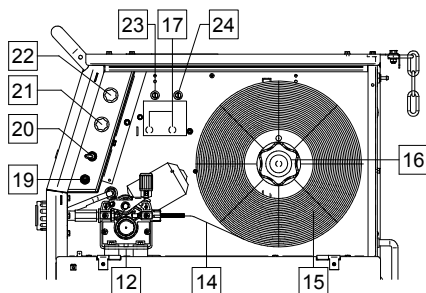


Figura 6.

K14055-1 POWERTEC 255C 400V
K14055-2 POWERTEC 255C 230/400V
K14056-1 POWERTEC 305C 400V
K14056-2 POWERTEC 305C 230/400V

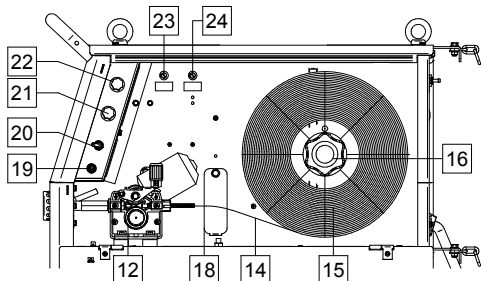


Figura 7.

K14056-3 POWERTEC 305C 400V
K14056-4 POWERTEC 305C 230/400V

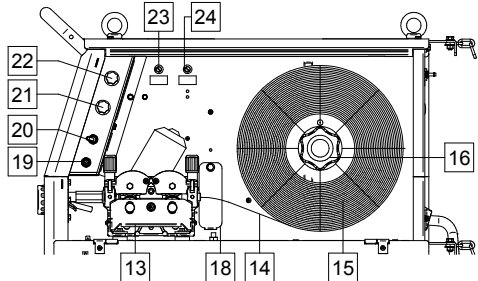


Figura 8.

12. Alimentador de alambre (para procesos GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS): alimentador de alambre de 2 rodillos. Sólo para las siguientes máquinas:

- K14054-1 POWERTEC 205C 400V
- K14054-2 POWERTEC 205C 230/400V
- K14055-1 POWERTEC 255C 400V
- K14055-2 POWERTEC 255C 230/400V
- K14056-1 POWERTEC 305C 400V
- K14056-2 POWERTEC 305C 230/400V

13. Alimentador de alambre (para procesos GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS): alimentador de alambre de 4 rodillos. Sólo para las siguientes máquinas:

- K14056-3 POWERTEC 305C 400V
- K14056-4 POWERTEC 305C 230/400V

14. Alambre para soldadura (para procesos GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS).

15. Bobina de alambre (para procesos GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS): la máquina no incluye una bobina de alambre.

16. Soporte del carrete de alambre: admite bobinas de hasta 15kg. Posee un eje de 51 mm que permite montar carretes de plástico, acero o fibra. También admite carretes tipo Readi-Reel® con el adaptador de eje incluido.

⚠ ADVERTENCIA

Verifique que el panel lateral derecho de la máquina esté cerrado durante la soldadura.

17. Orificios para el kit de cambio de polaridad: vea la sección "Accesorios". Sólo para las siguientes máquinas:

- K14054-1 POWERTEC 205C 400V
- K14054-2 POWERTEC 205C 230/400V

⚠ ADVERTENCIA

La máquina se entrega con polaridad positiva (+) predefinida en fábrica.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de soldar, verifique la polaridad que se empleará en el alambre.

18. Tapa para el kit cambio de polaridad: tapa para cubrir los orificios del kit de cambio de polaridad, el cual se compra por separado (vea la sección "Accesorios"). Sólo para las siguientes máquinas:

- K14055-1 POWERTEC 255C 400V
- K14055-2 POWERTEC 255C 230/400V
- K14056-1 POWERTEC 305C 400V
- K14056-2 POWERTEC 305C 230/400V
- K14056-3 POWERTEC 305C 400V
- K14056-4 POWERTEC 305C 230/400V

⚠ ADVERTENCIA

La máquina se entrega con polaridad positiva (+) predefinida en fábrica.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de soldar, verifique la polaridad que se empleará en el alambre.

19. **Conmutador Hilo Manual / Gas Purga:** Este conmutador permite la alimentación en frío o flujo de gas sin conectar la salida del voltaje.

20. **Conmutador de modo de soldadura:** permite seleccionar el modo 2 pasos o 4 pasos de la antorcha. La funcionalidad del modo 2T/4T se muestra en la figura 9.

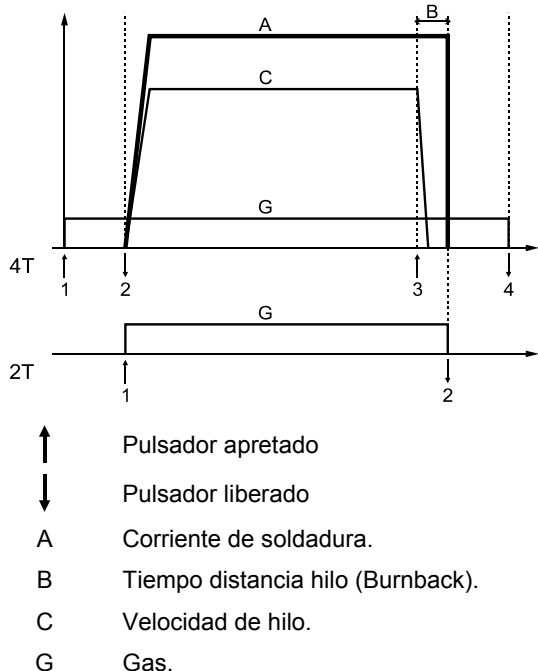


Figura 9.

21. **Perilla de control del tiempo de postquemado:** ajusta el tiempo que continúa activa la salida de soldadura después de haberse detenido la alimentación del alambre. Esta función evita que el alambre se pegue en el charco y prepara el extremo del alambre para el siguiente cebado del arco.

22. **Perilla de control del tiempo del punto de soldadura:** ajusta el tiempo en que la soldadura continuará aún si el gatillo no está presionado. Esta opción no tiene efecto alguno en el modo 4 pasos del gatillo.

⚠ ADVERTENCIA

El temporizador de punto no tiene efecto alguno en el modo 4 pasos del gatillo.

23. **Fusible lento, F1:** interrumpe la corriente si ésta supera los 2 A en el cable de alimentación. Si el fusible se funde, debe ser reemplazado por uno nuevo. (Vea la sección "Piezas de repuesto").

POWERTEC			
	205C	255C	305C
Fusible lento, F1	2A	2A	2A

24. **Fusible lento, F2:** interrumpe la corriente si ésta supera los 6,3 A en el cable de secundario. Si el fusible se funde, debe ser reemplazado por uno nuevo. (Vea la sección "Piezas de repuesto").

POWERTEC			
	205C	255C	305C
Fusible lento, F2	6,3A	6,3A	6,3A

Conexiones de los cables para soldadura

Inserte el enchufe del cable de masa en el conector [7] u [8]. Conecte el otro extremo del cable a la pieza mediante la pinza de masa.

Conecte la antorcha adecuada para el proceso GMAW, FCAW-GS o FCAW-SS en el conector tipo europeo [6]. La punta de contacto y el forro de la antorcha se deben ajustar para el tipo y el diámetro del alambre utilizado.

Carga del carrete de alambre

Los carretes de alambre tipos S300 y BS300 se deben instalar en el soporte del carrete [16] sin adaptador. Los carretes S200, B300 o Readi-Reel® se pueden instalar, pero se deberá comprar el adaptador correspondiente. El adaptador se puede comprar por separado (vea la sección "Accesorios").

Carga del carrete de alambre tipos S300 y BS300

⚠ ADVERTENCIA

Apague la máquina para montar el alambre de soldadura.

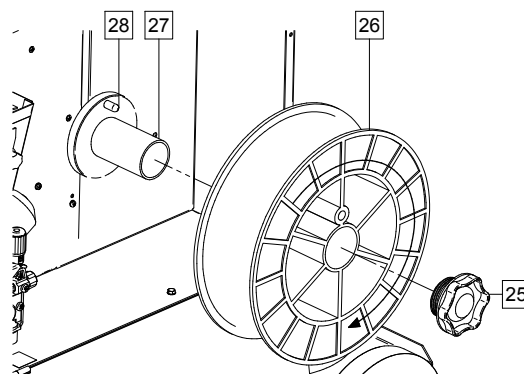


Figura 10.

- Apague la máquina.
- Abra el panel lateral derecho.
- Desenrosque la tuerca de sujeción [25] y retírela del eje [27].
- Coloque el carrete tipo S300 ó BS300 [26] en el eje [27] asegurándose de que el pasador del freno del eje [28] sea colocado en el agujero en el lado posterior del carrete tipo S300 ó SB300.

⚠ ADVERTENCIA

Posicione el carrete tipo S300 ó SB300 para que cuando gire, el alambre sea devanado por la parte inferior del carrete.

- Vuelva a colocar la tuerca de sujeción [25]. Asegúrese de apretarla bien.

Carga del carrete de alambre tipo S200

⚠ ADVERTENCIA

Apague la máquina para montar el alambre de soldadura.

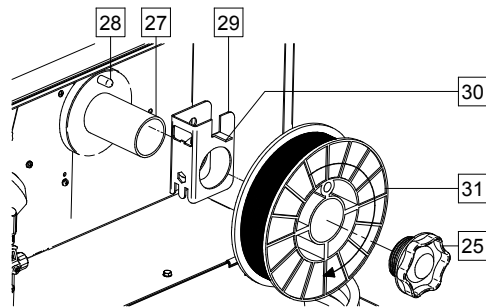


Figura 11.

- Apague la máquina.
- Abra el panel lateral derecho.
- Desenrosque la tuerca de sujeción [25] y retírela del eje [27].
- Coloque el adaptador del carrete tipo S200 [29] en el eje [27] asegurándose de que el pasador del freno del eje [28] sea colocado en el agujero en el lado posterior del adaptador [29]. El adaptador para carretes tipo S200 se puede comprar por separado (vea la sección "Accesorios").
- Coloque el carrete tipo S200 [31] en el eje [27] asegurándose de que el pasador del freno del adaptador [30] sea colocado en el agujero en el lado posterior del carrete.

⚠ ADVERTENCIA

Posicione el carrete tipo S200 para que cuando gire, el alambre sea devanado por la parte inferior del carrete.

- Vuelva a colocar la tuerca de sujeción [25]. Asegúrese de apretarla bien.

Carga del carrete de alambre tipo B300

⚠ ADVERTENCIA

Apague la máquina para montar el alambre de soldadura.

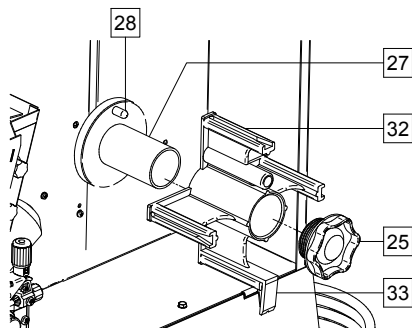


Figura 12.

- Apague la máquina.
- Abra el panel lateral derecho.
- Desenrosque la tuerca de sujeción [25] y retírela del eje [27].
- Coloque el adaptador del carrete tipo B300 [32] en el eje [27] asegurándose de que el pasador del freno

del eje [28] sea colocado en el agujero en el lado posterior del adaptador. El adaptador para carretes tipo B300 se puede comprar por separado (vea la sección "Accesorios").

- Vuelva a colocar la tuerca de sujeción [25]. Asegúrese de apretarla bien.

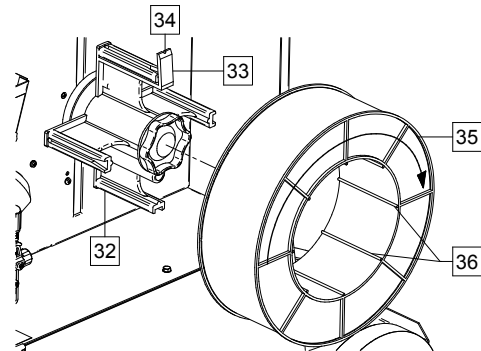


Figura 13.

- Haga girar el eje y el adaptador de modo que la lengüeta elástica de retención [33] esté ubicada en la posición de las 12 en punto.
- Coloque el carrete tipo B300 [35] en el adaptador [32]. Encaje uno de los alambres de la jaula interior del B300 [36] en la ranura [34] de la lengüeta elástica de retención [33] y deslice el carrete en el adaptador.

⚠ ADVERTENCIA

Posicione el carrete tipo B300 para que cuando gire, el alambre sea devanado por la parte inferior del carrete.

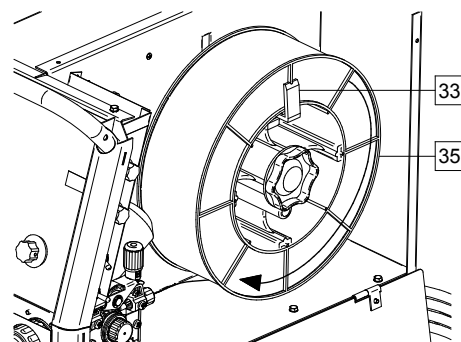


Figura 14.

Carga del carrete de alambre tipo Readi-Reel®

⚠ ADVERTENCIA

Apague la máquina para montar el alambre de soldadura.

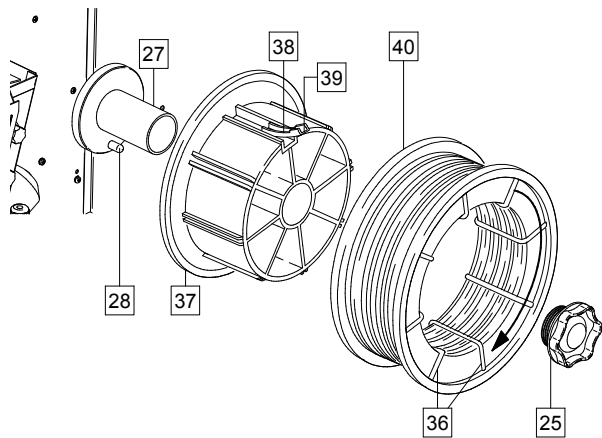


Figura 15.

- Apague la máquina.
- Abra el panel lateral derecho.
- Desenrosque la tuerca de sujeción [25] y retírela del eje [27].
- Coloque el adaptador del carrete tipo Readi-Reel® [37] en el eje [27] asegurándose de que el pasador del freno del eje [28] sea colocado en el agujero en el lado posterior del adaptador. El adaptador para carretes tipo Readi-Reel® se puede comprar por separado (vea la sección "Accesorios").
- Vuelva a colocar la tuerca de sujeción [25]. Asegúrese de apretarla bien.
- Haga girar el eje y el adaptador de modo que la lengüeta elástica de retención [38] esté ubicada en la posición de las 12 en punto.
- Coloque el carrete tipo Readi-Reel® [40] en el adaptador [37]. Encaje uno de los alambres de la jaula interior [36] del Readi-Reel® en la ranura [39] de la lengüeta elástica de retención [38].

⚠ ADVERTENCIA

Posicione el carrete tipo Readi-Reel® para que cuando gire, el alambre sea devanado por la parte inferior del carrete.

Procedimiento para cargar el alambre

- Apague la máquina.
- Abra la tapa lateral de la máquina.
- Desenrosque la tuerca de sujeción del manguito [16].
- Cargue el carrete de alambre en el manguito de manera que gire en sentido contrario al de las agujas del reloj cuando el alambre [14] se introduce en el alimentador.
- Verifique que el pasador del freno del eje [28] encaje en el orificio correspondiente del carrete.
- Enrosque la tuerca de sujeción del manguito.
- Coloque el rodillo de alimentación cuya ranura coincida con el diámetro del alambre.
- Suelte el extremo del alambre y corte el doblez de la punta asegurándose de que no queden rebabas.

⚠ ADVERTENCIA

El extremo afilado del alambre puede lastimar.

- Haga girar la bobina en el sentido contrario al de las agujas del reloj y enhebre el alambre en el alimentador de manera que alcance al conector tipo europeo.
- Ajuste correctamente la fuerza del rodillo de presión del alimentador.

Ajuste del freno del eje soporte carrete

Para evitar que la bobina pueda desenrollarse espontáneamente el soporte carrete es fijado con un freno.

Para regular la presión ajuste el tornillo M10, ubicado en el interior del manguito. Para ello, desenrosque primero la tuerca de sujeción del manguito.

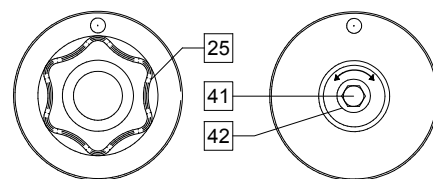


Figura 16.

- 25. Tuerca de sujeción
- 41. Tornillo de ajuste M10.
- 42. Muelle presión.

Para aumentar la tensión del resorte y, en consecuencia, aumentar el par de frenado, haga girar el tornillo M10 en el sentido de las agujas del reloj

Para disminuir la tensión del resorte y, en consecuencia, disminuir el par de frenado, haga girar el tornillo M10 en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Una vez regulado el par de frenado, enrosque nuevamente la tuerca de sujeción.

Ajuste de la fuerza del rodillo de presión

El brazo de presión controla la fuerza que los rodillos de alimentación ejercen contra el alambre.

Para aumentar la fuerza haga girar la tuerca de ajuste en el sentido de las agujas del reloj; para disminuir la fuerza, ajuste en sentido contrario. Para obtener el mejor rendimiento de la soldadura, regule correctamente la fuerza del brazo de presión.

⚠ ADVERTENCIA

Si la presión del rodillo es muy baja, éste patinará sobre el alambre. Si la presión del rodillo es muy elevada, el alambre se podría deformar y ocasionar problemas de alimentación en la antorcha de soldadura. Por consiguiente, la fuerza sobre el alambre debe estar correctamente regulada. Disminuya lentamente la fuerza sobre el alambre hasta que éste comience a patinar en el rodillo de alimentación y, a continuación, aumente ligeramente la fuerza girando la tuerca una vuelta.

Procedimiento para insertar el alambre en la antorcha de soldadura

- Apague la máquina.
- De acuerdo al proceso de soldadura seleccionado, conecte la antorcha adecuada en el conector tipo europeo; no olvide que los parámetros nominales de la antorcha y de la máquina deben ser compatibles.
- Retire la boquilla de la punta de contacto y la punta de contacto, o la copa de protección con la punta de contacto. A continuación, enderece la antorcha extendida sobre una superficie plana.
- Inserte el alambre a través del tubo guía, páselo por sobre el rodillo y, a través del tubo guía del conector tipo europeo, insértelo en el forro de la antorcha. El alambre se puede empujar manualmente en el forro unos pocos centímetros, y debería pasar fácilmente, sin esfuerzo.

⚠ ADVERTENCIA

Si se requiere de la aplicación de fuerza es probable que el alambre esté mal insertado en el forro de la antorcha.

- Encienda la máquina de soldar.
- Pulse el gatillo de la antorcha para impulsar el alambre a través del forro de la antorcha hasta que el alambre salga por el extremo roscado. También puede emplear el conmutador de avance lento / purga de gas [19] – deje el conmutador en la posición "Avance lento" hasta que el alambre salga por el extremo roscado.
- Después de soltar el gatillo o el conmutador de avance lento / purga de gas [19] la bobina de alambre no se debe desenrollar.
- Regule correctamente el freno de la bobina de alambre.
- Apague la máquina.
- Instale una punta de contacto adecuada.
- Instale la boquilla (proceso GMAW y FACW-GS) o la copa de protección (proceso FCAW-SS) de acuerdo al proceso de soldadura seleccionado y al tipo de antorcha.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga sus ojos y manos alejados del extremo de la antorcha mientras el alambre sale por el extremo roscado.

Cambio de los rodillos de alimentación

⚠ ADVERTENCIA

Apague la máquina antes de instalar o cambiar los rodillos de alimentación.

POWERTEC 205C está equipada con rodillos de alimentación con ranura en «V» de 0,8 / 1 mm para alambre de acero.

POWERTEC 255C & 305C están equipadas con rodillos de alimentación con ranura en «V» de 1.0/1.2 mm para alambre de acero.

Consulte el capítulo "Accesorios" para ordenar juegos de rodillos de alimentación para otras medidas de alambre y siga las instrucciones:

- Apague la máquina.
- Afloje la palanca o palancas del rodillo de presión [43].
- Desenrosque la perilla o perillas de sujeción [44].
- Desmonte la cubierta de protección [45].

- Cambie el o los rodillos de alimentación [46] por rodillos compatibles con la medida de alambre que utilizará.

⚠ ADVERTENCIA

Verifique que el forro de la antorcha y la punta de contacto sean del tamaño adecuado para la medida de alambre seleccionada.

⚠ ADVERTENCIA

Si el diámetro del alambre es mayor de 1,6 mm, deberá cambiar las siguientes piezas:

- El tubo de guía de la consola de alimentación [47] y [48].
- El tubo guía del conector tipo europeo [49].
- Vuelva a instalar y apriete la cubierta de protección [45] sobre los rodillos de alimentación.
- Enrosque la perilla o perillas de sujeción [44].
- Desenrolle a mano el alambre de la bobina e inserte el alambre a través del tubo guía, páselo por sobre el rodillo y, a través del tubo guía del conector tipo europeo, insértelo en el forro de la antorcha.
- Trabe la palanca o palancas del rodillo de presión [43].

K14054-1 POWERTEC 205C 400V
 K14054-2 POWERTEC 205C 230/400V
 K14055-1 POWERTEC 255C 400V
 K14055-2 POWERTEC 255C 230/400V
 K14056-1 POWERTEC 305C 400V
 K14056-2 POWERTEC 305C 230/400V

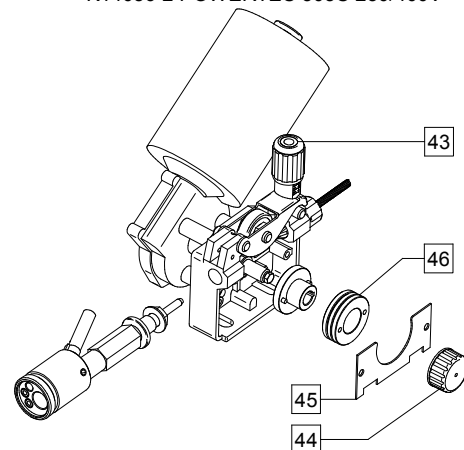


Figura 17.

K14056-3 POWERTEC 305C 400V
 K14056-4 POWERTEC 305C 230/400V

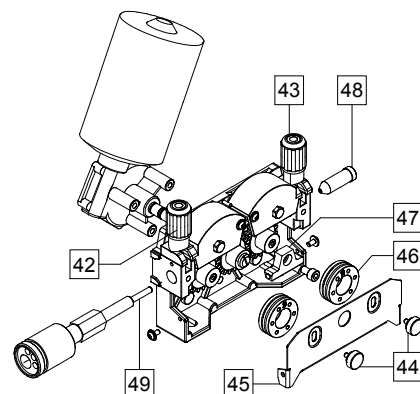


Figura 18.

Conexión de gas

- Conecte la manguera de gas en el conector [9] situado en el panel trasero de la máquina.
- Coloque el cilindro de gas sobre el estante portacilindros de la máquina y asegúrelo con la cadena.
- Se debe instalar un cilindro de gas con un regulador de caudal adecuado.
- Una vez instalados correctamente el cilindro de gas y el regulador de caudal, conecte la manguera de gas al regulador y asegúrela con la abrazadera.

ADVERTENCIA

La máquina admite todos los gases de protección adecuados con una presión máxima de 5 bar.

ADVERTENCIA

Siempre asegure correctamente el cilindro de gas en posición vertical en un soporte especial en la pared o en un carro. Recuerde que debe cerrar la válvula del cilindro de gas después de soldar.

ADVERTENCIA

El cilindro de gas se puede asegurar en el estante portacilindros de la máquina, pero su altura no debe ser mayor de 1,1 m. Vea la figura 19. Si el cilindro de gas se coloca en el portacilindros de la máquina, deberá estar asegurado a la máquina con la cadena.

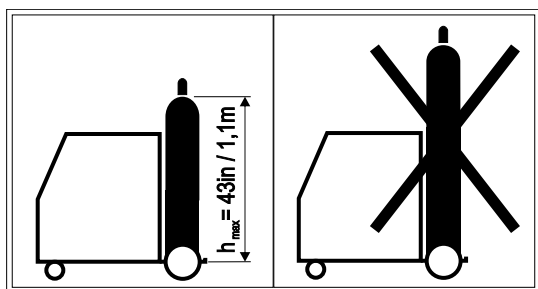


Figure 19.

Procesos de soldadura GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS

Las máquinas **POWERTEC 205C, 255C y 305C** se pueden utilizar para los procesos de soldadura GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS en el modo manual.

Las **POWERTEC 205C, 255C y 305C** no incluyen la antorcha necesaria para los procesos GMAW, FCAW-GS o FCAW-SS. La antorcha se debe comprar por separado, de acuerdo al proceso de soldadura utilizado (vea el capítulo "Accesorios").

Preparación de la máquina para el proceso de soldadura GMAW, FCAW-GS y FCAW-SS.

El procedimiento para comenzar a soldar con los procesos GMAW, FCAW-GS o FCAW-SS es el siguiente:

- Apague la máquina.
- Coloque la máquina en un lugar cómodo, cerca del área de trabajo, para reducir al mínimo la exposición a las proyecciones de la soldadura y evitar curvas cerradas en el cable de la antorcha.
- Determine la polaridad para el alambre que será utilizado. Encontrará esta información en las especificaciones del alambre. Si fuese necesario cambiar la polaridad, vea el punto [17] o [18] – Borne para cambio de polaridad.
- Conecte la antorcha adecuada para el proceso

GMAW, FCAW-GS o FCAW-SS en el conector tipo europeo [6].

- Conecte el cable de masa al conector de salida [7] u [8].
- Conecte el cable de masa a la pieza mediante la pinza de masa.
- Instale el alambre adecuado.
- Instale el rodillo de alimentación adecuado.
- Empuje a mano el alambre en el forro de la antorcha.
- Encienda la máquina.
- Inserte el alambre en la antorcha.

ADVERTENCIA

Mantenga el cable de la antorcha lo más recto posible al cargar el alambre a través del cable.

ADVERTENCIA

Nunca use una antorcha defectuosa.

- Verifique el flujo de gas con el conmutador de purga de gas [19] – procesos GMAW y FCAW-GS.
- Cierre el panel lateral derecho.
- Ahora, la máquina de soldar está lista para trabajar.

ADVERTENCIA

El panel lateral derecho tiene que estar bien cerrado durante la soldadura.

ADVERTENCIA

Mantenga el cable de la antorcha lo más recto posible al cargar el alambre a través del cable.

ADVERTENCIA

No retuerza ni tire del cable alrededor de esquinas afiladas.

- Puede comenzar a soldar, aplicando las normas de salud y seguridad ocupacional en tareas de soldadura.

Mantenimiento

ADVERTENCIA

Para cualquier trabajo de reparación o mantenimiento se recomienda comunicarse con el Centro de servicio técnico más cercano o con Lincoln Electric. Las reparaciones y modificaciones realizadas por personal o servicios técnicos no autorizados ocasionarán la invalidación y anulación de la garantía.

Cualquier daño que se observe debe ser comunicado inmediatamente y reparado.

Mantenimiento de rutina (diario)

- Revise el estado de las conexiones y el aislamiento de los cables de masa y del cable de alimentación. Si encuentra daños en el aislamiento, sustituya inmediatamente el cable.
- Quite las salpicaduras de la boquilla de la antorcha. Las salpicaduras pueden interferir con el flujo del gas de protección hacia el arco.
- Verifique el estado de la antorcha de soldadura: reemplácela, si es necesario.
- Verifique el estado y el funcionamiento del ventilador de refrigeración. Mantenga limpias las rejillas de ventilación.

Mantenimiento periódico (cada 200 horas de trabajo o una vez al año como mínimo)

Efectúe el mantenimiento de rutina y, además:

- Mantenga limpia la máquina. Utilice aire comprimido seco a baja presión para eliminar el polvo del interior y el exterior del gabinete de la máquina.
- En caso necesario, limpie y apriete todos los pernos de conexión de la salida de soldadura.

La frecuencia de las tareas de mantenimiento puede variar en función del lugar donde esté instalada la máquina.

ADVERTENCIA

No toque las piezas con tensión.

ADVERTENCIA

Antes de desmontar la envoltura de la máquina de soldar, apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

ADVERTENCIA

Desconecte la máquina del suministro eléctrico antes de iniciar cualquier tarea de mantenimiento o servicio. Después de cada reparación, efectúe pruebas adecuadas para comprobar la seguridad.

Transporte y elevación



ADVERTENCIA

La caída de un equipo puede ocasionar lesiones personales y daños en la unidad.

Para transportar y levantar de manera segura la POWERTEC 205C, vea la figura 20:

- No incluye los cáncamos que se pueden utilizar para transportar o levantar la máquina.
- Use un equipo de capacidad adecuada para levantar y sostener la unidad. Utilice una traviesa y al menos dos correas, como muestra la figura 20.
- Levante únicamente la máquina de soldar sin el cilindro de gas, el enfriador, el alimentador de alambre y/o cualquier otro accesorio.
- Aplique una carga axial a 45 grados, como muestra la figura 20.
- Asegúrese de que las cuerdas de elevación tengan la misma longitud.
- No use las manijas para levantar o sostener la unidad.


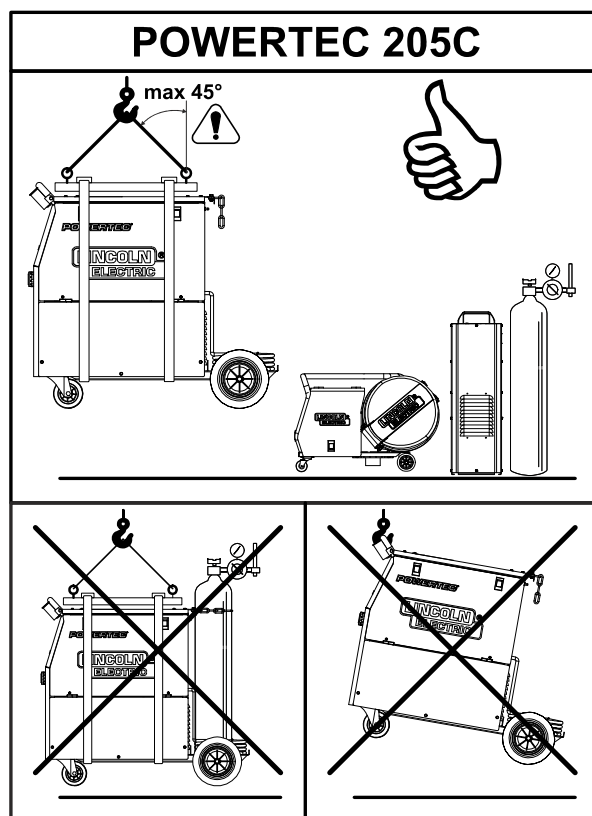


Figura 20.

Para transportar y levantar de manera segura la POWERTEC 255C y 305C, vea la figura 21:

- Use un equipo de capacidad adecuada para levantar y sostener la unidad.
- Siempre levante y sostenga la unidad con ambos cáncamos.
- No use un solo cáncamo para levantar o sostener la unidad.
- Levante únicamente la máquina de soldar sin el cilindro de gas, el enfriador, el alimentador de alambre y/o cualquier otro accesorio.
- Atornille un cáncamo de elevación y aplique una carga axial a 45 grados, como muestra la figura 21.
- Asegúrese de que las cuerdas de elevación tengan la misma longitud.
- No use las manijas para levantar o sostener la unidad.

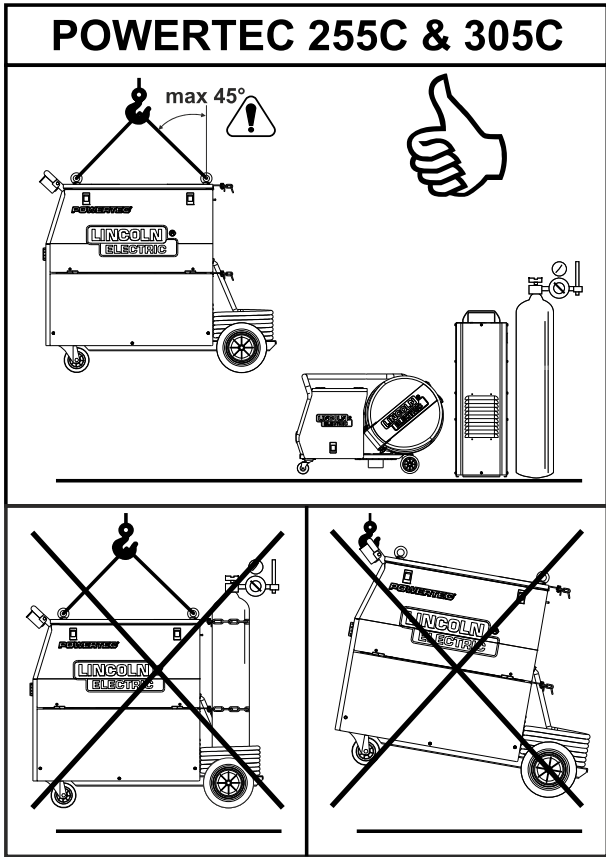

Compatibilidad electromagnética (EMC)

11/04

Esta máquina ha sido diseñada de conformidad con todas las directivas y normas correspondientes. Sin embargo, aún así podría generar perturbaciones electromagnéticas que pueden afectar a otros sistemas como los de telecomunicaciones (teléfono, radio y televisión) u otros sistemas de seguridad. Estas perturbaciones pueden ocasionar problemas de seguridad en los sistemas afectados. Lea y comprenda esta sección para eliminar, o al menos reducir, los efectos de las perturbaciones electromagnéticas generadas por esta máquina.



Esta máquina ha sido diseñada para trabajar en zonas industriales. Para su utilización en una zona residencial es necesario tomar una serie de precauciones para eliminar las posibles perturbaciones electromagnéticas. El operario debe instalar y trabajar con este equipo tal como se indica en este manual de instrucciones. Si se detectara alguna perturbación electromagnética, el operario deberá poner en práctica acciones correctivas para eliminar estas interferencias con la asistencia de Lincoln Electric, si fuese necesario.

Antes de instalar la máquina, el usuario deberá hacer una evaluación de los problemas de interferencias electromagnéticas que se podrían presentar en el área circundante. Se deberá tener en cuenta lo siguiente.

- Cables de entrada y salida, cables de control, y cables de teléfono que estén en, o sean adyacentes, al área de trabajo y a la máquina.
- Emisores y receptores de radio y/o televisión. Ordenadores o equipos controlados por microprocesadores.
- Equipos de control y seguridad para procesos industriales. Aparatos para calibración y medida.
- Dispositivos médicos como marcapasos o audífonos.
- Compruebe la inmunidad electromagnética de los equipos que funcionen en o cerca del área de trabajo. El operario debe estar seguro de que todos los equipos en la zona sean compatibles. Esto puede requerir medidas de protección adicionales.
- El tamaño de la zona que se debe considerar dependerá de la actividad que se vaya a desarrollar y de que su extensión supere los límites previamente considerados.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para reducir las emisiones electromagnéticas de la máquina.

- Conecte la máquina al suministro de energía según lo indicado en este manual. Si se produce una perturbación, es probable que haya que adoptar precauciones adicionales, como filtrar el suministro de energía.
- Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posible y se deben colocar juntos. Si es posible conecte a tierra la pieza a soldar para reducir las emisiones electromagnéticas. El operario debe verificar que la conexión a tierra de la pieza a soldar no cause problemas de funcionamiento ni de seguridad para las personas y el equipo.
- El blindaje o apantallamiento de los cables en el lugar de trabajo puede reducir las emisiones electromagnéticas. Esto puede ser necesario en aplicaciones especiales.

ADVERTENCIA

Este equipo de clase A no está diseñado para su uso en zonas residenciales donde la energía eléctrica es proporcionada por el sistema público de distribución de baja tensión. Podría haber dificultades potenciales para garantizar la compatibilidad electromagnética en esos lugares debido a las perturbaciones conducidas así como a las radiadas.



ADVERTENCIA

Este equipo cumple con la normativa IEC 61000-3-12 siempre que la potencia de cortocircuito es mayor o igual que:

POWERTEC 205C:	$S_{sc} \geq 0,9 \text{ MVA}$
POWERTEC 255C:	$S_{sc} \geq 1,3 \text{ MVA}$
POWERTEC 305C:	$S_{sc} \geq 1,69 \text{ MVA}$

en el punto intermedio entre la red general y el suministro del usuario. Es responsabilidad del instalador o usuario del equipo asegurarse mediante una consulta al operador de la red de distribución si fuera necesario que el equipo está conectado sólo al suministro con potencia de cortocircuito S_{sc} mayor o igual que los datos indicados en la tabla de arriba.

Especificaciones técnicas

NOMBRE		ÍNDICE		
POWERTEC 205C 400V		K14054-1		
POWERTEC 205C 230/400V		K14054-2		
POWERTEC 255C 400V		K14055-1		
POWERTEC 255C 230/400V		K14055-2		
POWERTEC 305C 400V		K14056-1		
POWERTEC 305C 230/400V		K14056-2		
POWERTEC 305C 400V		K14056-3		
POWERTEC 305C 230/400V		K14056-4		
ENTRADA				
	Tensión de alimentación U_1	Grupo / Clase EMC	Frecuencia	
K14054-1	400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
K14054-2	230/400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
K14055-1	400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
K14055-2	230/400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
K14056-1	400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
K14056-2	230/400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
K14056-3	400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
K14056-4	230/400V $\pm 10\%$, Three Phase	A	50/60Hz	
	Potencia absorbida con el ciclo de trabajo nominal	Corriente de entrada I_1 máx.	$\cos \varphi$	
K14054-1	8kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	12A	0,98	
K14054-2	8kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	20A	0,97	
K14055-1	11,4kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	16,5A	0,96	
K14055-2	11,4kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	28,5A	0,96	
K14056-1	15kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	21,5A	0,96	
K14056-2	15kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	36A	0,96	
K14056-3	15kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	21,5A	0,96	
K14056-4	15kVA @ 35 Duty Cycle(40°C)	36A	0,96	
SALIDA NOMINAL				
	Tensión en vacío	Ciclo de trabajo a 40 °C (basado en un período de 10	Corriente de salida	Tensión de salida
K14054-1	16 ÷ 39 Vdc	100%	126A	20,3Vdc
		60%	163A	22,2Vdc
		35%	200A	24Vdc
K14054-2	16 ÷ 39 Vdc	100%	126A	20,3Vdc
		60%	163A	22,2Vdc
		35%	200A	24Vdc
K14055-1	16 ÷ 44 Vdc	100%	145A	21,3Vdc
		60%	190A	23,5Vdc
		35%	250A	26,5Vdc
K14055-2	16 ÷ 44 Vdc	100%	145A	21,3Vdc
		60%	190A	23,5Vdc
		35%	250A	26,5Vdc
K14056-1	17÷ 46 Vdc	100%	175A	22,8Vdc
		60%	225A	25,3Vdc
		35%	300A	29Vdc


SALIDA NOMINAL				
	Tensión en vacío	Ciclo de trabajo a 40 °C (basado en un período de 10 minutos)	Corriente de salida	Tensión de salida
K14056-2	17÷ 46 Vdc	100%	175A	22,8Vdc
		60%	225A	25,3Vdc
		35%	300A	29Vdc
K14056-3	17÷ 46 Vdc	100%	175A	22,8Vdc
		60%	225A	25,3Vdc
		35%	300A	29Vdc
K14056-4	17÷ 46 Vdc	100%	175A	22,8Vdc
		60%	225A	25,3Vdc
		35%	300A	29Vdc
RANGO DE LA CORRIENTE DE SOLDADURA				
	GMAW	FCAW-GS	FCAW-SS	
K14054-1	25A ÷ 200A	25A ÷ 200A	25A ÷ 200A	
K14054-2	25A ÷ 200A	25A ÷ 200A	25A ÷ 200A	
K14055-1	25A ÷ 250A	25A ÷ 250A	25A ÷ 250A	
K14055-2	25A ÷ 250A	25A ÷ 250A	25A ÷ 250A	
K14056-1	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	
K14056-2	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	
K14056-3	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	
K14056-4	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	30A ÷ 300A	
TAMAÑO DEL CABLE Y CALIBRE DE FUSIBLES RECOMENDADOS				
	Fusible o interruptor automático		Cable de alimentación	
	230V	400V		
K14054-1	-	D 10A	4 conductores, 1,5mm ²	
K14054-2	D 20A	D 10A	4 conductores, 2,5mm ²	
K14055-1	-	D 16A	4 conductores r, 1,5mm ²	
K14055-2	D 25A	D 16A	4 conductores, 4mm ²	
K14056-1	-	D 20A	4 conductores, 2,5mm ²	
K14056-2	D 32A	D 20A	4 conductores, 4mm ²	
K14056-3	-	D 20A	4 conductores, 2,5mm ²	
K14056-4	D 32A	D 20A	4 conductores, 4mm ²	
DIMENSIONES				
	Peso	Altura	Ancho	Longitud
K14054-1	74 kg	768 mm	427 mm	850 mm
K14054-2	74 kg	768 mm	427 mm	850 mm
K14055-1	95 kg	810 mm	467 mm	932 mm
K14055-2	95 kg	810 mm	467 mm	932 mm
K14056-1	96,5 kg	810 mm	467 mm	932 mm
K14056-2	96,5 kg	810 mm	467 mm	932 mm
K14056-3	96,5 kg	810 mm	467 mm	932 mm
K14056-4	96,5 kg	810 mm	467 mm	932 mm

DIÁMETRO DEL ALAMBRE / RANGO DE LA VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DEL ALAMBRE					
	RANGO DE WFS	Rodillo de accionamiento	Alambres macizos	Alambres de aluminio	Alambres tubulares**
K14054-1	1 ÷ 20 m/min	2	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.1
K14054-2	1 ÷ 20 m/min	2	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.1
K14055-1	1 ÷ 20 m/min	2	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.1
K14055-2	1 ÷ 20 m/min	2	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.1
K14056-1	1 ÷ 20 m/min	2	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.1
K14056-2	1 ÷ 20 m/min	2	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.1
K14056-3	1 ÷ 20 m/min	4	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.6
K14056-4	1 ÷ 20 m/min	4	0.6 ÷ 1.2	1.0 ÷ 1.2	0.9 ÷ 1.6

Grado de protección	Humedad admisible (t = 20 °C)	Temperatura de funcionamiento	Temperatura de almacenamiento
IP23	≤ 95%	from -10°C to +40°C	from -25°C to 55°C

**El kit de cambio de polaridad se debe comprar por separado (vea la sección "Accesorios").

WEEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Español		<p>¡Nunca deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos comunes!</p> <p>En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EC relativa a los Residuos de equipos eléctricos o electrónicos (RAEE) y su implementación de acuerdo con la legislación nacional, los equipos eléctricos que han alcanzado el final de su vida útil deberán ser recogidos y enviados a una instalación de reciclado compatible con el cuidado del medioambiente. Como propietario del equipo, deberá solicitar la información referida a los sistemas apropiados para la recogida del mismo a nuestro representante.</p> <p>¡Al aplicar esta Directiva Europea, usted protegerá el medioambiente y la salud humana!</p>	07/06
---------	---	---	-------

Piezas de repuesto

12/05	<p>Instrucciones para interpretar la lista de repuestos</p> <ul style="list-style-type: none"> No utilice esta lista de piezas de recambio para una máquina cuyo número de código no esté incluido en ella. Comuníquese con el Departamento de Servicio de Lincoln Electric para solicitar un número de código no indicado en la lista. Utilice el dibujo de la página de despiece (assembly page) y la tabla inferior para determinar dónde está ubicada la pieza para el número de código de su máquina. Utilice únicamente los repuestos marcados con «●» en la columna correspondiente al modelo (# indica un cambio en esta revisión).
-------	---

Primero, lea la lista de piezas según las instrucciones anteriores, luego consulte el manual de piezas de repuesto (Spare Part) suministrado con el equipo, el cual contiene una imagen descriptiva con remisión al número de pieza.

Esquema eléctrico

Consulte el manual de piezas de repuesto suministrado con la máquina.

Accesorios

K14009-1	CO ₂ Socket Kit (24VAC/80W).
K14049-1	AV Meter Kit.
K14076-1	El kit de cambio de polaridad POWERTEC 205C.
K14077-1	El kit de cambio de polaridad POWERTEC 255C, 305C.
K14042-1	Adaptador para carrete tipo S200.
K10158-1	Adaptador para carrete tipo B300.
K363P	Adaptador para carrete tipo Readi-Reel [®] .

CABLES DE MASA

K14010-1	Cable de masa de 3 m - GRD-200A-25-3M (POWERTEC 205C).
K14011-1	Cable de masa de 3 m - GRD-250A-35-3M (POWERTEC 255C)
K14012-1	Cable de masa de 3 m - GRD-300A-35-3M (POWERTEC 305C)

LINC GUN™

K10413-15	Antorcha refrigerada por gas LG 150 G (150A 60%) – 3m, 4m, 5m.
K10413-25	Antorcha refrigerada por gas LG 250 G (220A 60%) – 3m, 4m, 5m.
K10413-24	Antorcha refrigerada por gas LG 240 G (220A 60%) – 3m, 4m, 5m.
K10413-26	Antorcha refrigerada por gas LG 260 G (260A 60%) – 3m, 4m, 5m.

Rodillos de accionamiento para 2 rodillos impulsados

	Alambres macizos:
KP14016-0.8	V0.6 / V0.8
KP14016-1.0	V0.8 / V1.0
KP14016-1.0	V1.0 / V1.2
	Alambres de aluminio:
KP14016-1.2A	U1.0 / U1.2
	Alambres tubulares:
KP14016-1.1R	VK0.9 / VK1.1

Rodillos de accionamiento para 4 rodillos impulsados

	Alambres macizos:
KP14017-0.8	V0.6 / V0.8
KP14017-1.0	V0.8 / V1.0
KP14017-1.2	V1.0 / V1.2
	Alambres de aluminio:
KP14017-1.2A	U1.0 / U1.2
	Alambres tubulares:
KP14017-1.1R	VK0.9 / VK1.1
KP14017-1.6R	VK1.2 / VK1.6